

STATO DI FATTO

PROSPETTO



Foto n.1) Vista frontale

PIANTA


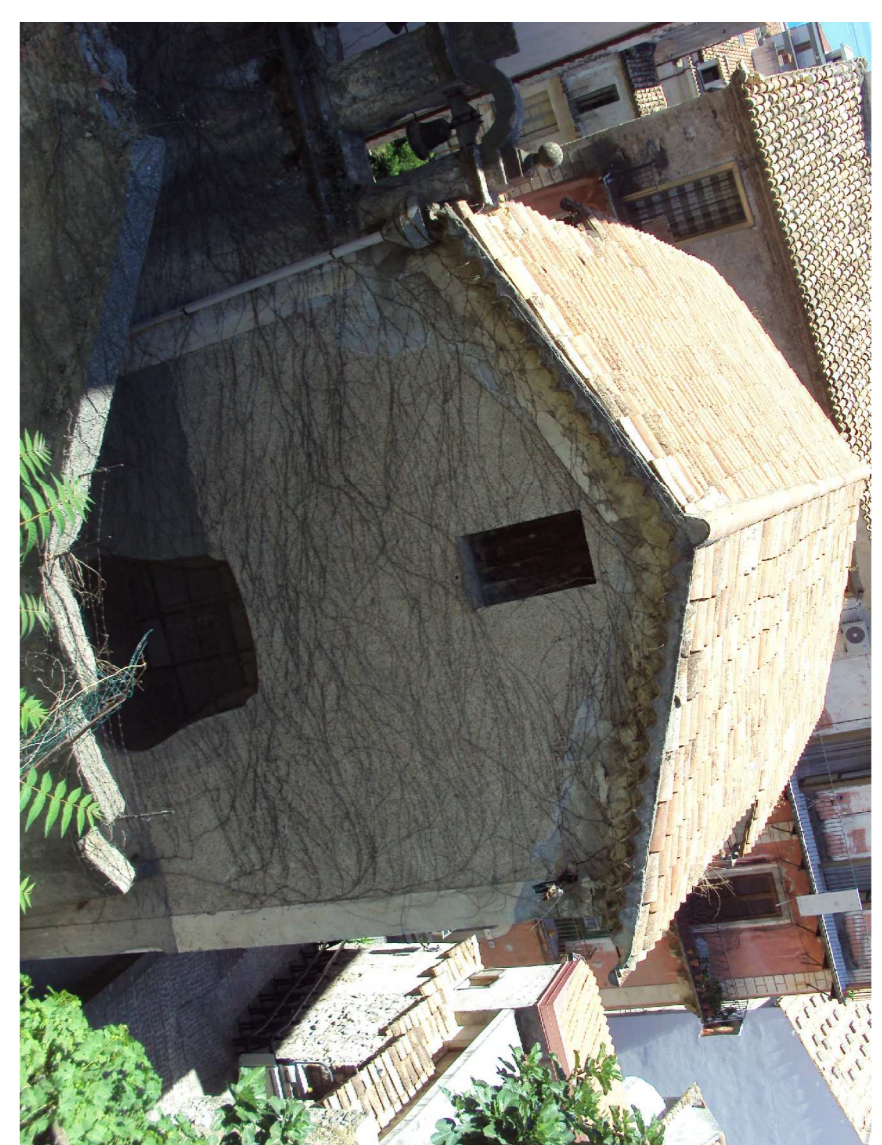



Foto n.2) Vista aerea

SEZIONE A - A1

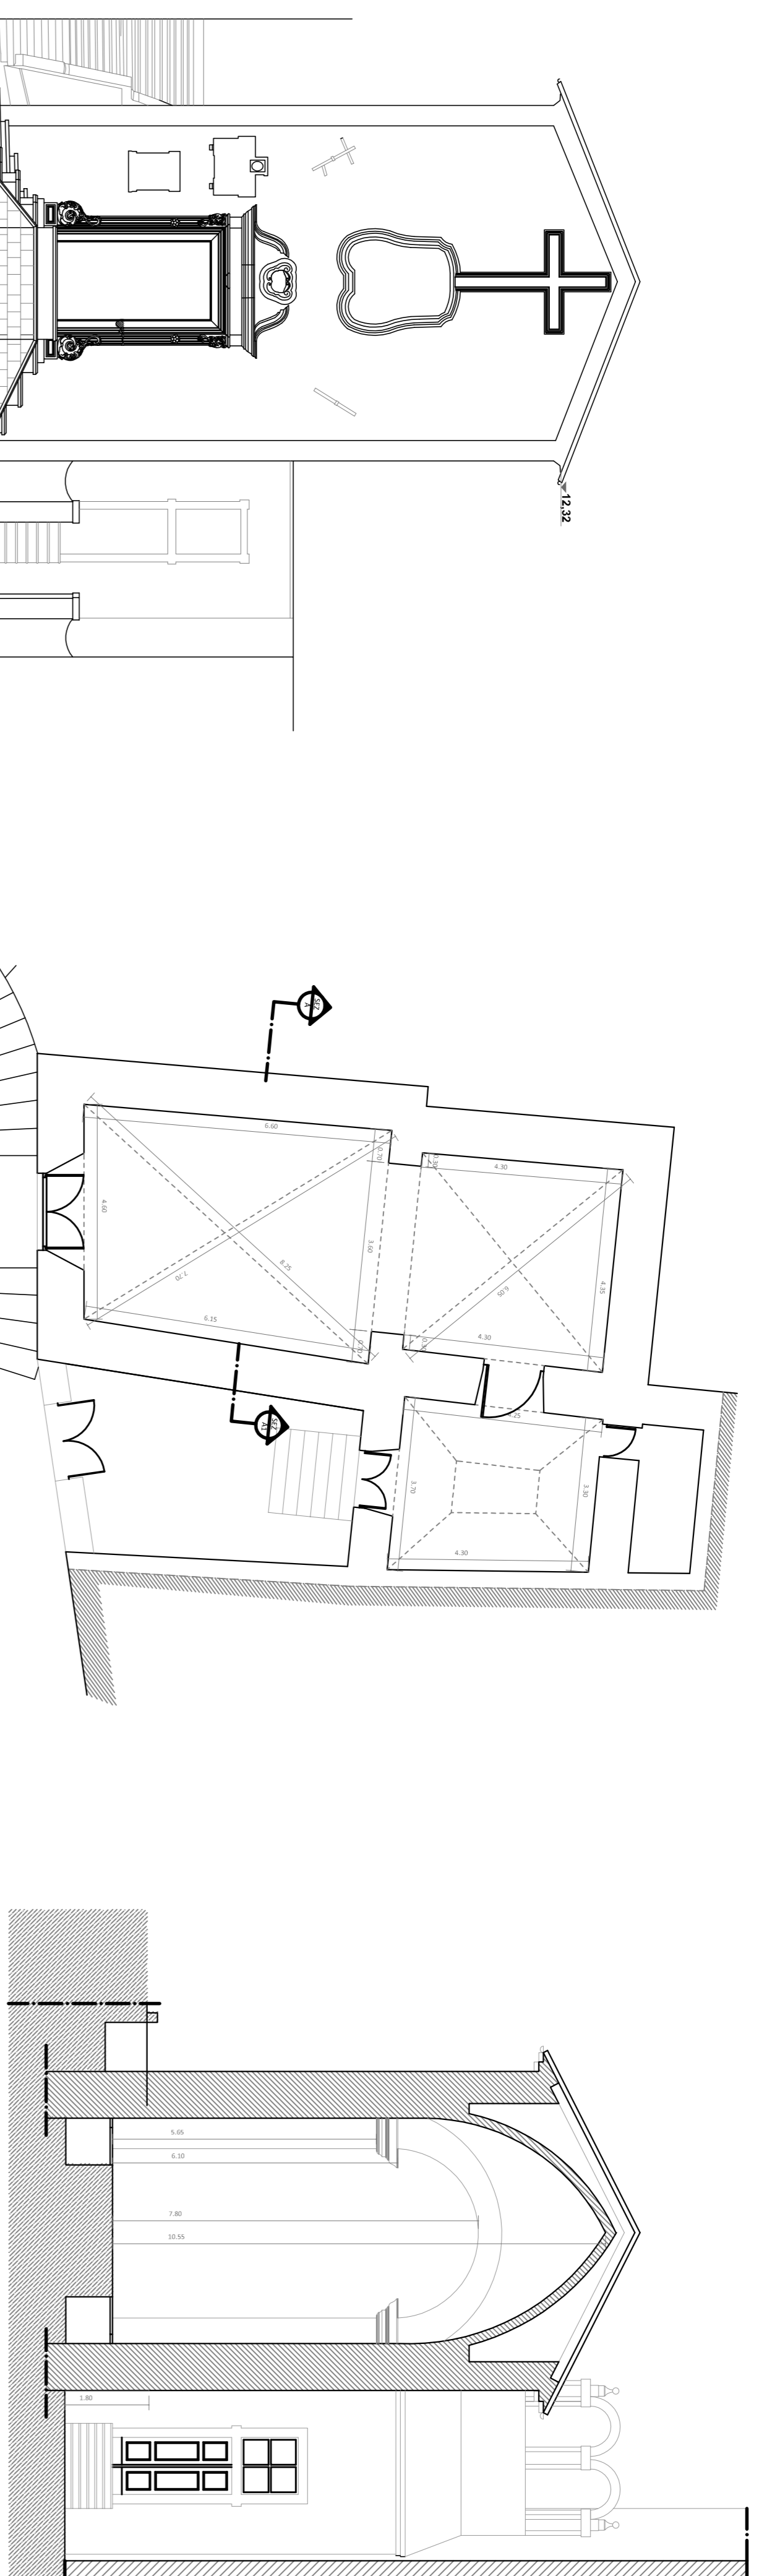


PARTICOLARE NUOVO SOLAIO


PIANTA

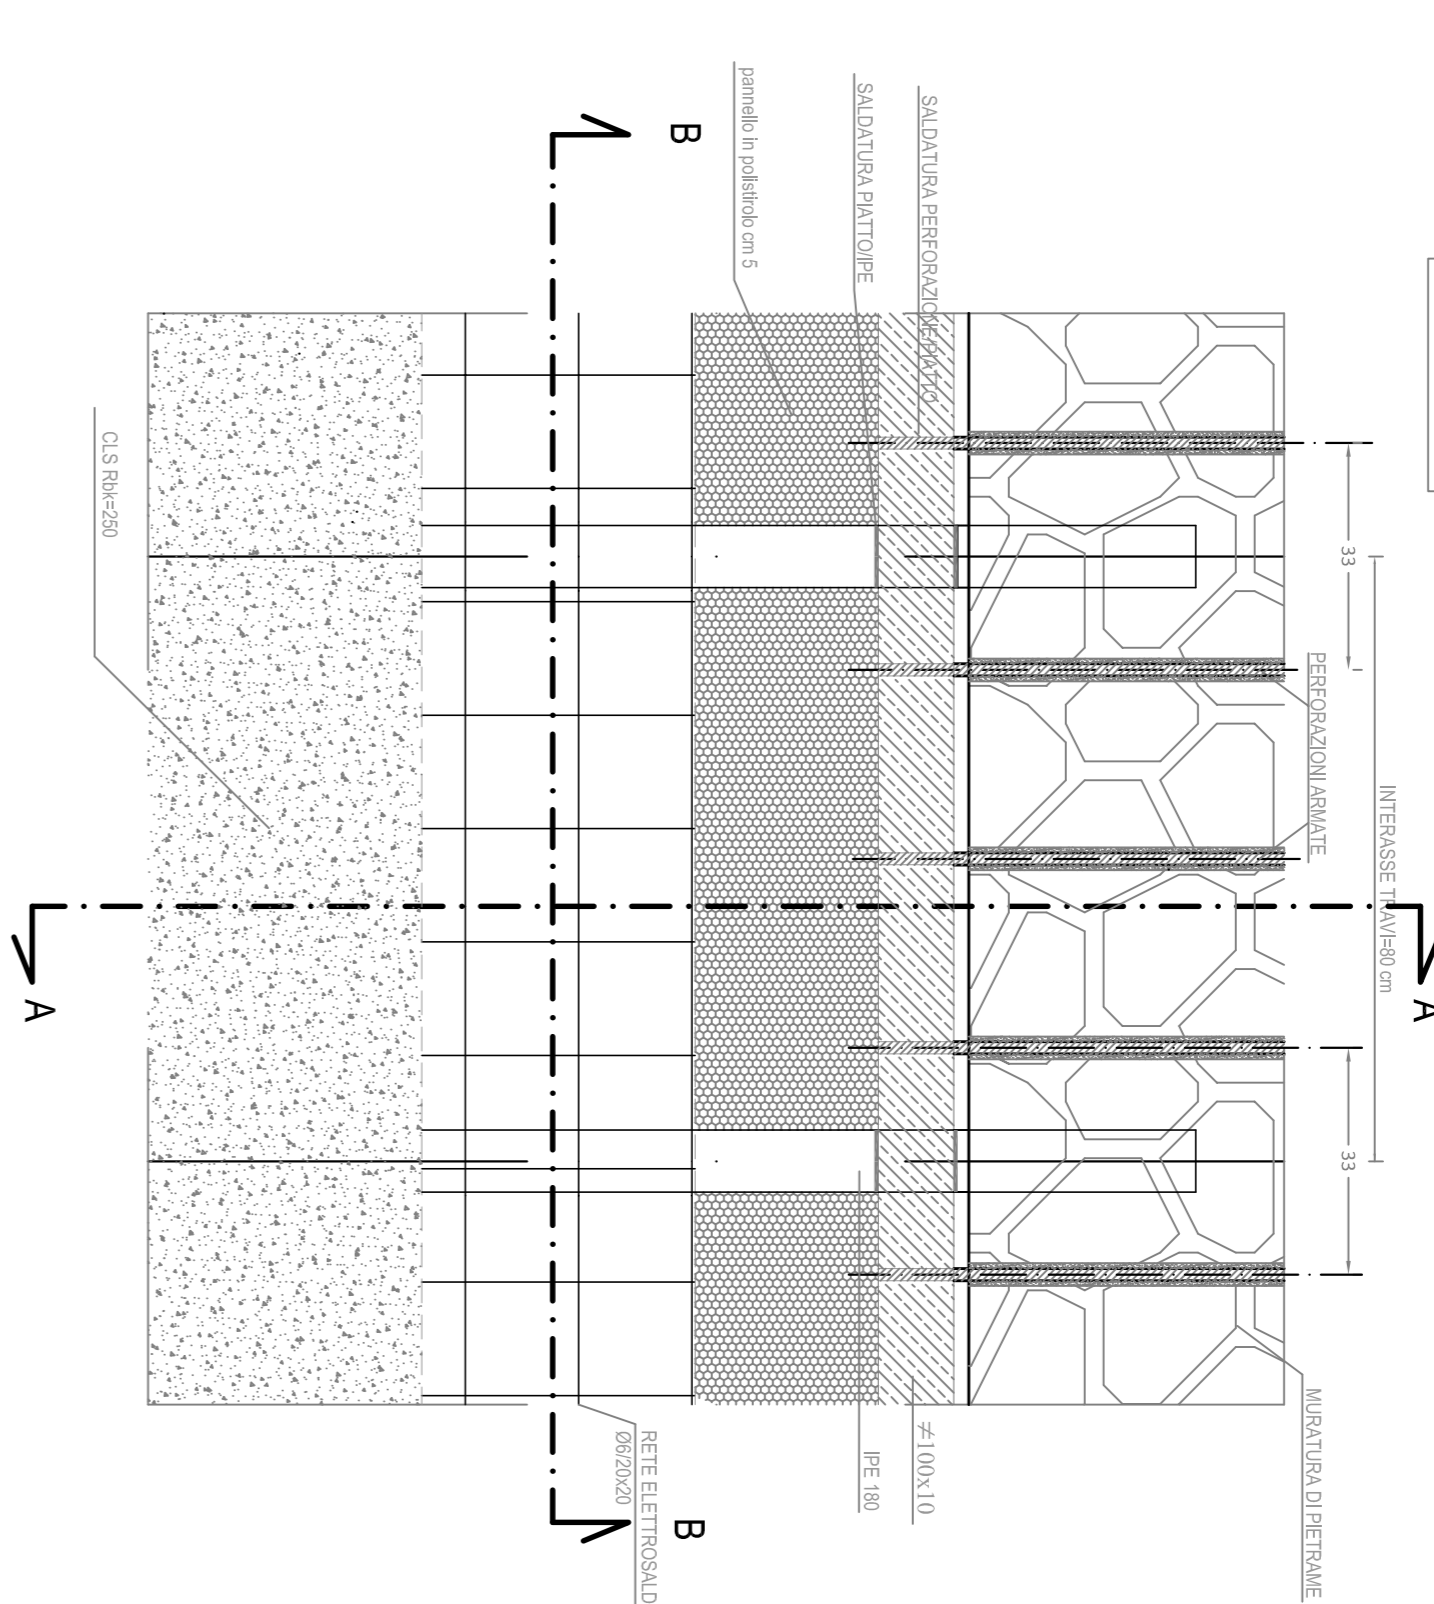

SEZIONE AA

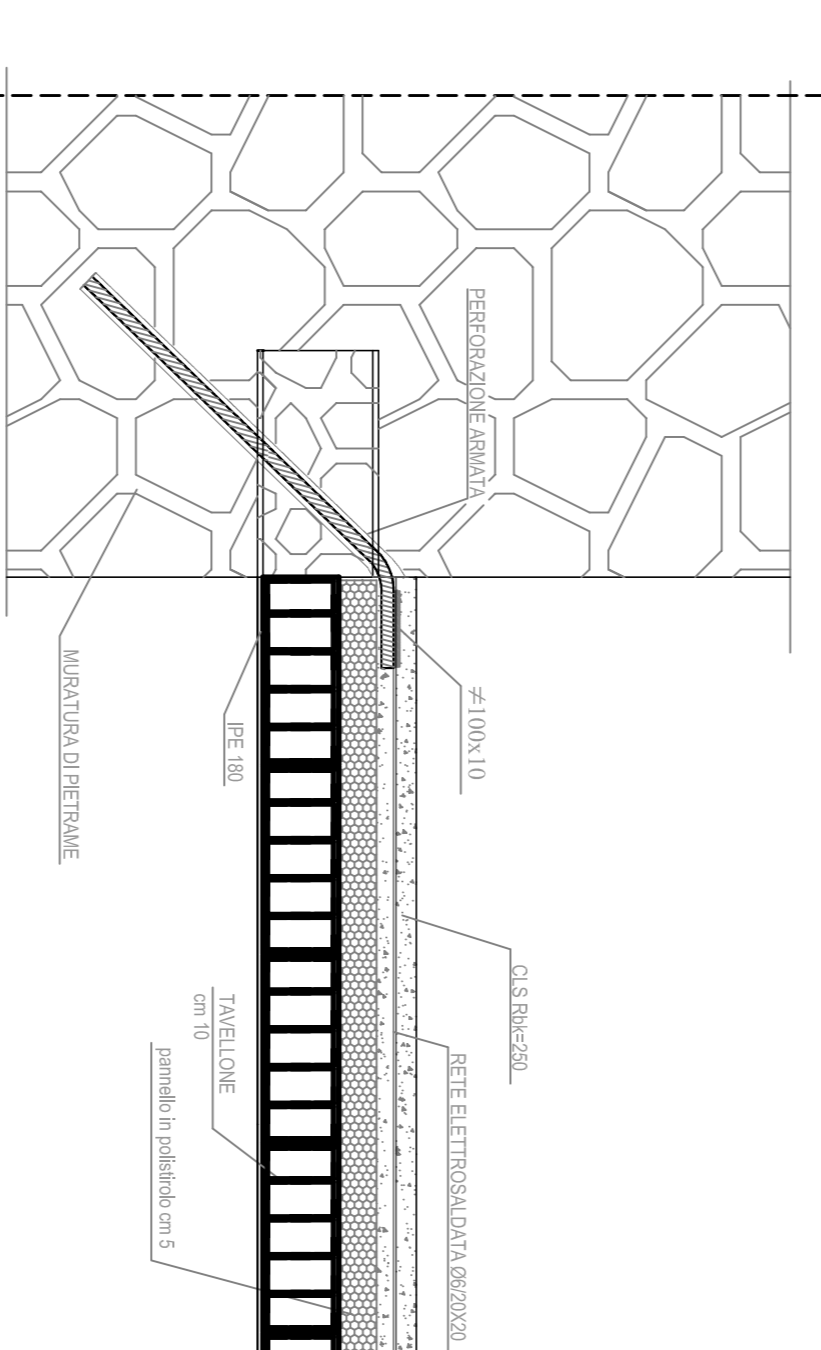

SEZIONE BB

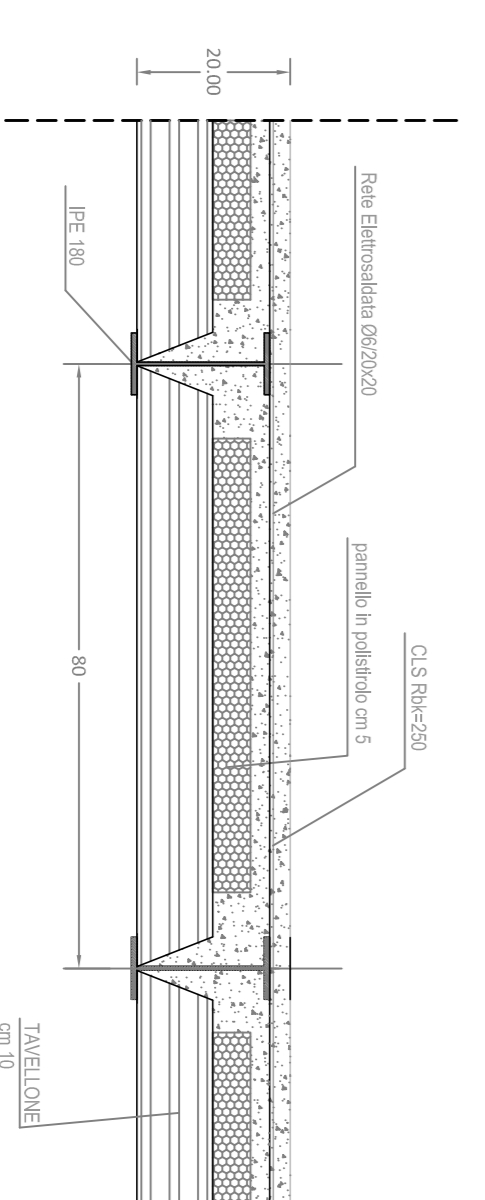

STATO DI PROGETTO

PROSPETTO

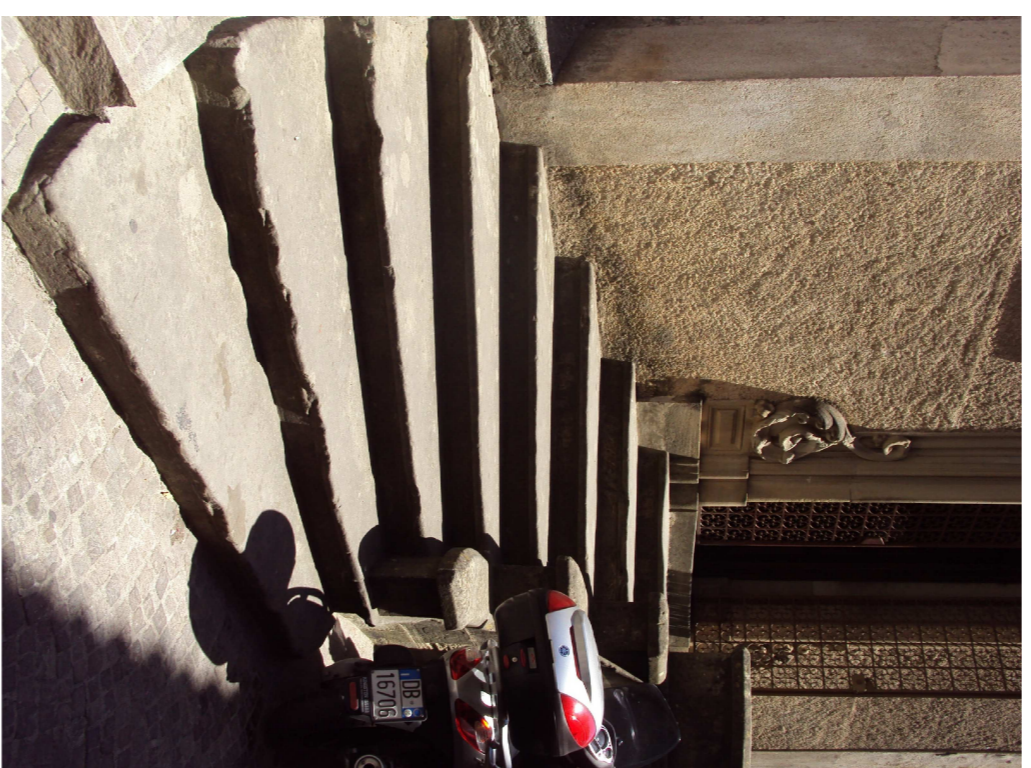



Foto n.1) Vista frontale

PIANTA



Foto n.2) Vista aerea

SEZIONE A - A1

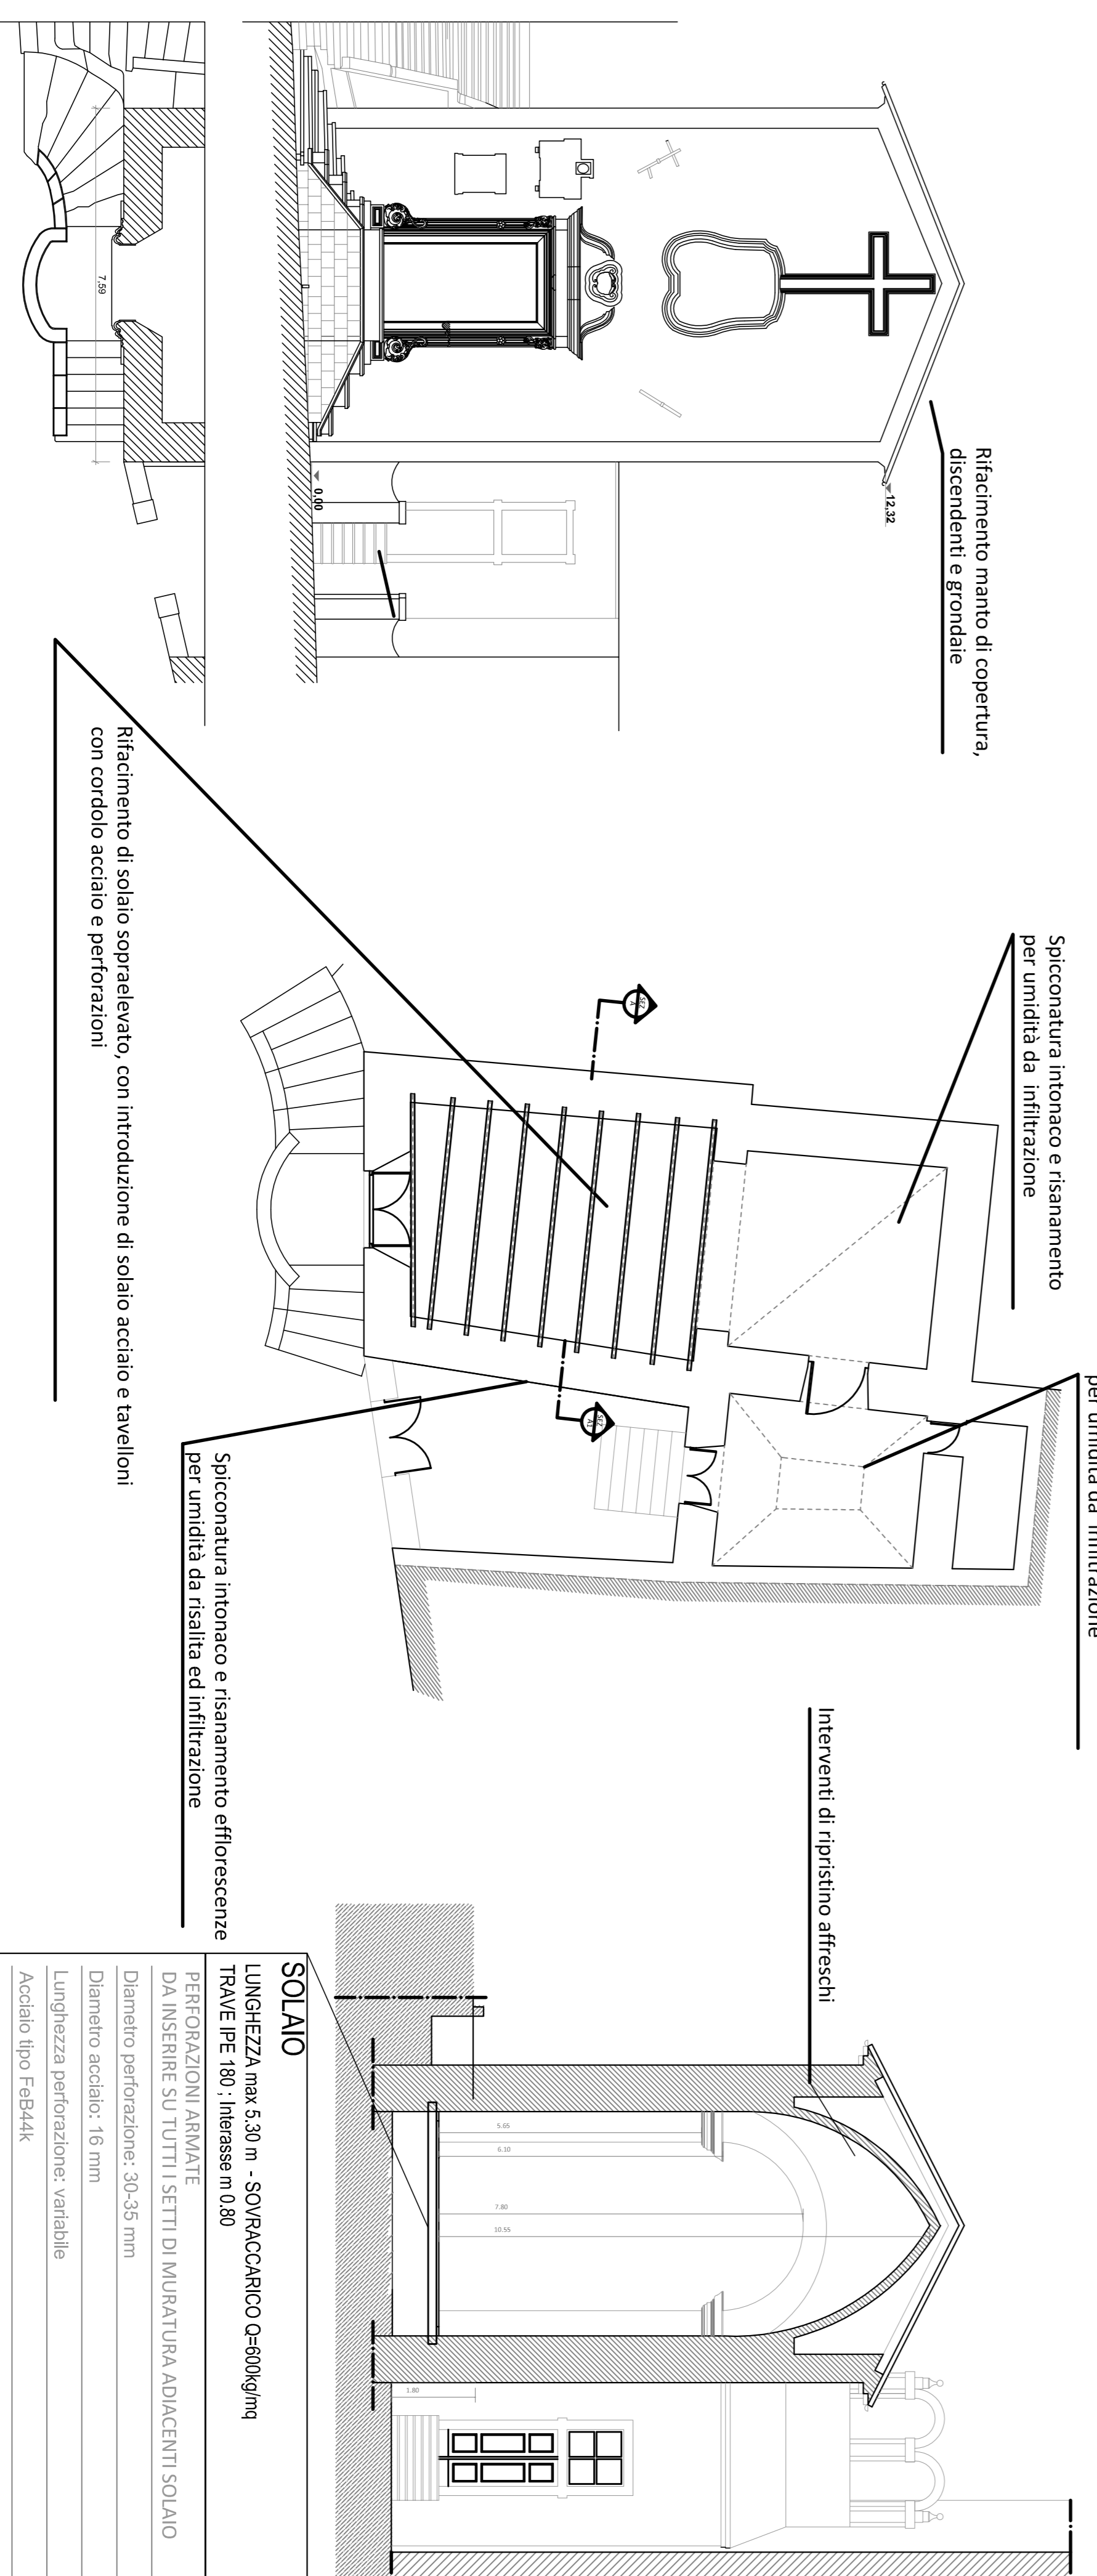

Rifacimento mano di copertura, discendenti e grondaie

Spicconatura intonaco e risanamento per umidità da infiltrazione

Spicconatura intonaco e risanamento per umidità da infiltrazione

Interventi di ripristino affreschi

Spicconatura intonaco e risanamento efflorescenze per umidità da risalita ed infiltrazione

Rifacimento di solaio sopraelevato, con introduzione di solaio acciaio e tavoloni con cordolo acciaio e perforazioni

SOLAIO
LUNGHEZZA max 5,30 m - SOVRACCARICO Q=800kg/mq
TRAVE IPE 180 ; Interssio m 0,80
PERFORAZIONI ARMATE
DA INSERIRE SU TUTTI I SETTI DI MURATURA ADJACENTI SOLAIO

- Diametro perforazione: 30-35 mm
- Diametro acciaio: 16 mm
- Lunghezza perforazione: variabile
- Acciaio tipo FeB44k
- Iniezione di malta cementizia a q.li 10,0 più aggiunta di additivo antifritto



UNIONE EUROPEA



REGIONE CALABRIA
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO
DIREZIONE GENERALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI PER LA CALABRIA



REGIONE CALABRIA

REGIONE CALABRIA
DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE NAZIONALE E COMUNITARIA

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO
DIREZIONE GENERALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI PER LA CALABRIA
SORPRENTENDENZA PER BENI ARCHITETTONICI ED IL PAESAGGIO DI COSENZA

PROGRAMMAZIONE REGIONALE UNITARIA

“COMPLETAMENTO E VALORIZZAZIONE SANTUARIO SAN FRANCESCO DI PAOLA”

ELABORATO IN - CASI DEL SANTO

PROGETTISTA

COLLABORATORI

RESPONSABILE TECNICO DEL PROCEDEMENTO

COORDINATORE DELLA SICUREZZA



Foto n.3) Particolare fregio su portale d'ingresso